




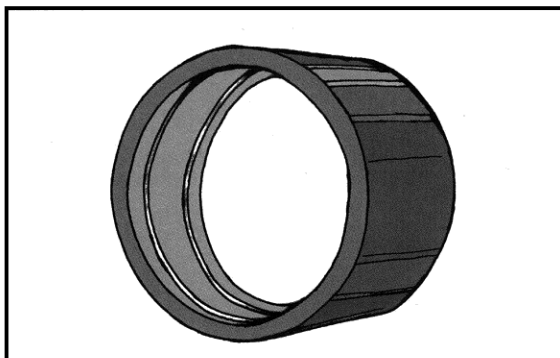


1 – Jestliže nelze pomocí GFK-dělených objímek dosáhnout potřebných průměrů plášťové trubky, je třeba použít redukčních kroužků. Těmito je možno pokrýt veškeré další průměry.

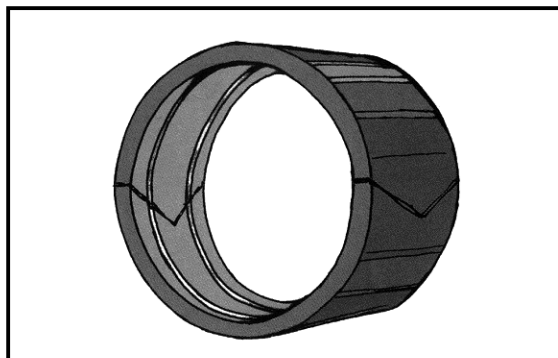


2 – Redukční kroužky jsou z PE-HD se dvěma vnitřními drážkami pro vložení těsnících pásek. Tyto jsou na stavbě rozděleny dvěma řezy klínového tvaru.

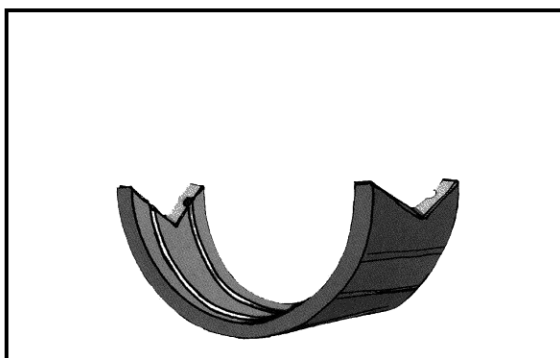


3 – Kroužky rozříznout krátce před montáží, jelikož se při delším skladování deformují. K sobě patřící části označit, aby mohly být opět spolu sestaveny.

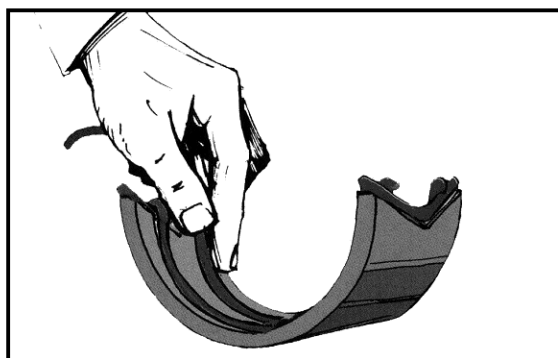

4 – Těsnící pásek instalovat do obou drážek s překrytím plochy řezu. Nesmí zůstat žádné volné mezery.

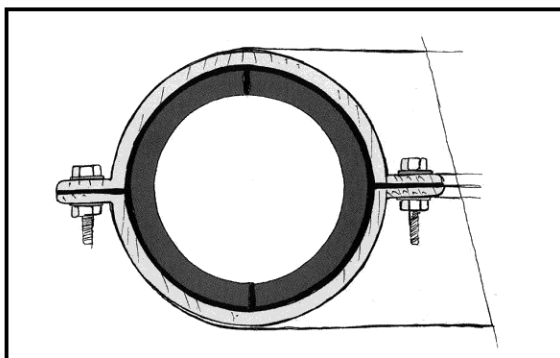

5 – Dělicí plochy redukčního kroužku musí být oproti těsnícím plochám dělené objímky pootočený o 90°.

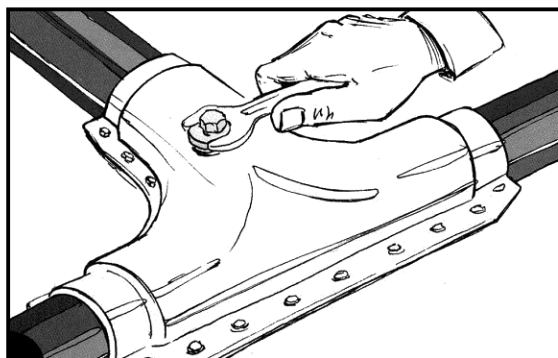

6 – GFK – tvarovku dohotovit známým způsobem.